

# مبانی مهندسی برق

## دکتر پدرام پیوندی

### ژنراتور سنکرون

**مقدمه:**

در فصل ۲ (جلد اول) هنگام بررسی قانون فاراده دریافتیم که اگر یک هادی درون یک میدان مغناطیسی حرکت کند و خطوط شار را قطع کند در این صورت در هادی مذکور ولتاژ القاء میگردد. حال اگر هادی را ساکن نگهداشیم و میدان را بحرکت در آوریم بطوریکه دوبار خطوط شار هادی را قطع نماید در این صورت نیز در هادی ولتاژ القاء میگردد. در این فصل خواهیم دید که ژنراتور سنکرون بر اساس همین اصل کار میکند (میدان مغناطیسی متحرک) و در خواهیم یافت که ولتاژی بعراحت بیشتر نسبت به ژنراتور DC ایجاد میگردد. با توجه به نکات فوق نتیجه میشود که در ژنراتورهای سنکرون (۱) به حلقه‌های لغزان (۲) و جاروبک (۳) نیاز نداریم.

## ۱-۸- ساختمان ژنراتور سنکرون:

ژنراتور سنکرون از دو قسمت اساسی تشکیل شده است:

الف: قسمت دوار که به آن رتور<sup>(۴)</sup> میگویند.


ب: قسمت ساکن که به آن استاتور<sup>(۵)</sup> اطلاق میگردد.

باید گفت که برخلاف ژنراتور DC در ژنراتور سنکرون رتور میدان مغناطیسی را بوجود می‌آورد و با چرخش محور ژنراتور این میدان حرکت درمی‌آید، استاتور در اینگونه ژنراتورها حاوی سیم پیچ‌های ساکنی است که میتواند مصرف کننده را تغذیه نماید (شبیه آرمیچر در ژنراتورهای DC). شکل (۸-۱) شمای ساده یک ژنراتور دو قطبی تک فاز را نشان میدهد.

در ژنراتورهای سنکرون سیم پیچ تحریک که موجب میدان مغناطیسی است بر روی شیارهایی در رتور جاسازی میگردد. باید گفت که سیم پیچی تحریک در ژنراتور سنکرون توسط یک منبع ولتاژ DC قابل تنظیم بنام تحریک کننده<sup>(۱)</sup> یا اکسایتر تغذیه میشود و با کنترل و تنظیم ولتاژ اکسایتر میتوان ولتاژ تولید شده در ترمینالهای ژنراتور سنکرون را کنترل و تنظیم نمود، اکسایترها بر دو نوع اند؛

الف: اکسایتر از نوع الکترونیکی

ب: اکسایتر از نوع ژنراتور DC که بر روی محور ژنراتور سنکرون نصب میگردد.

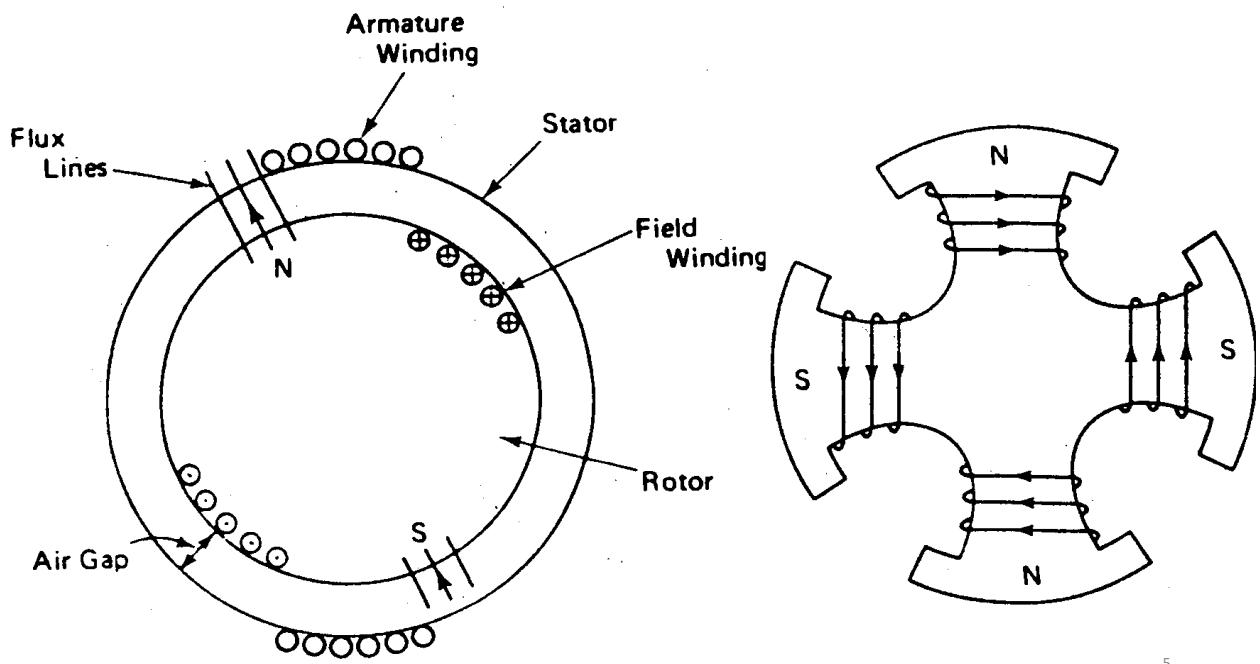

5

۲-۸ رابطه مربوط به فرکانس در ژنراتور سنکرون :

### 8-2 FREQUENCY RELATIONSHIP

از مطالب بخش قبل در می‌یابیم که فرکانس ولتاژ تولید شده تابع عوامل زیر است:

الف: تعداد قطبها

ب: سرعت رотор

$$f = \frac{\omega P}{4\pi}$$

## مثال ۲ - ۸ (سیستم SI):

میخواهیم فرکانس ولتاژ سنکرونی  $\omega = ۵$  هرتز باشد :

- الف : محور ژنراتور (رتور) را با چه سرعتی باید بچرخانیم .
- ب : اگر سرعت رتور (محور ژنراتور)  $۰.۸۵$  رادیان بر ثانیه باشد ، رتور چند قطبی باید اختیار شود .

## ۸-۳ ولتاژ تولید شده در سیم پیچهای استاتور THE GENERATED VOLTAGE

ولتاژ تولید شده در سیم پیچهای استاتور مربوط به ژنراتور سنکرون (شکل ۱) ، به عوامل زیر بستگی دارد .

الف :  $Z$  (تعداد قطبها)

ب :  $\phi$  (شار هر قطب)

ج :  $f$  (تعداد هادیها در سیم پیچ استاتور) (۱)


$$E_p = 2.22Z\phi f$$

#### مثال ۴-۸ (سیستم SI) :

در یک هواپیما ژنراتور تکفازی وجود دارد که فرکانس ۴۰۰ هرتز ایجاد میکند سیم پیچ استاتور این ژنراتور شامل ۱۲۵ دور میباشد (۲۴۰ عدد هادی). اگر بخواهیم ولتاژ مؤثری معادل ۵۴ ولت ایجادشود، شاره قطب در این ژنراتور را بیابید.


#### ۴-۸ ژنراتور سنکرون سه فاز:

امروزه ژنراتورهای سنکرون سه فاز از مقبولیت خاصی برخوردارند. شکل (۴-۳) شمای ساده‌ای نگونه ژنراتورهای سنکرون را نشان میدهد. همانطور که می‌بینیم استاتور شامل سه سیم پیچ جدایگانه است و در هر یک از این سیم پیچ‌ها ولتاژ AC القاء میگردد. از آنجاییکه سیم پیچ‌های A، B، C حاوی تعداد مشابهی هادی ( $z$ ) میباشند، لذا مقدار ولتاژ تولید شده در این سه سیم پیچ یکسان خواهد بود. اما چون سه سیم پیچ نسبت به یکدیگر بر روی محیط استاتور ۱۲۵ درجه فاصله دارند، لذا ولتاژهای تولید شده در این سه سیم پیچ نیز با یکدیگر ۱۲۵ درجه اختلاف فاز خواهند داشت. (مشابه شکل ۷-۲۹).

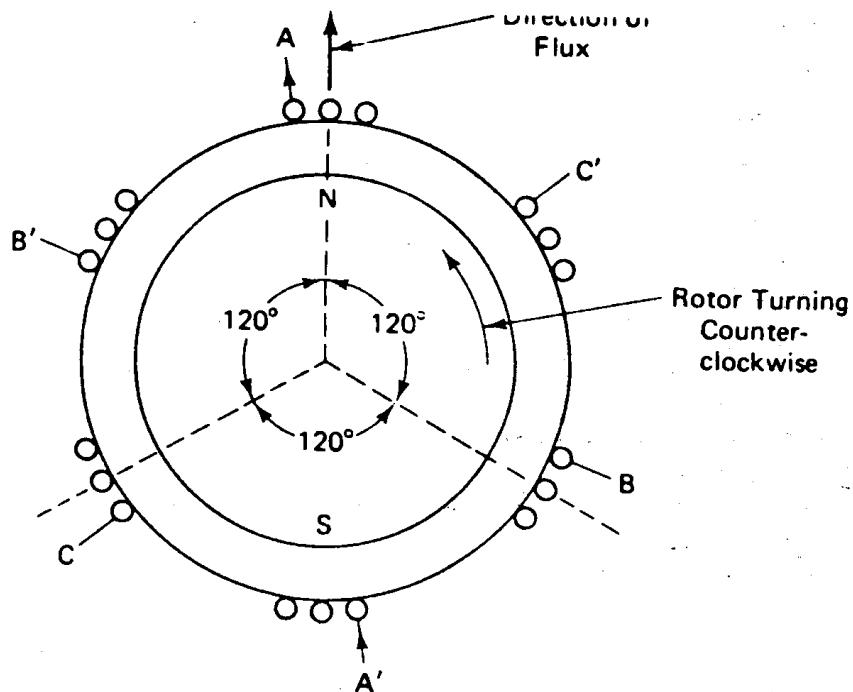

11

در شکل ( ۸ - ۴ a ) ولتاژ ترمینال ژنراتور (  $V_t$  ) معادل  $E_p \times \sqrt{3}$  خواهد بود و جریان خط با جریان سیم پیچهای استاتور برابر میگردد . در شکل ( ۸ - ۴ b ) ولتاژ ترمینال (  $V_t$  ) معادل  $E_p$  بوده و جریان خط  $\sqrt{3}$  برابر جریان سیم پیچهای استاتور میگردد . اما باید گفت که در هر دو حالت توان ظاهری (  $kVA$  ) تولید شده توسط ژنراتور مفروض یکسان خواهد بود .

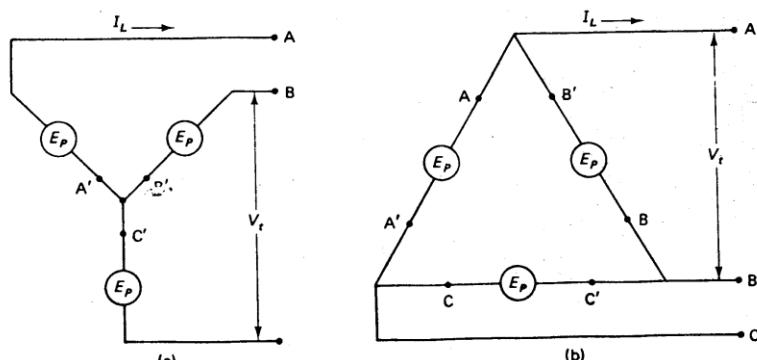

12

در نتیجه اگر بخواهیم ژنراتوری توان ظاهری مفروض را تحت ولتاژ زیاد و جریان کم تولید نماید باید از اتصال ستاره (Y) استفاده شود. اگر ژنراتور مزبور را بصورت مثلث (Δ) مورد بهره برداری قرار دهیم توان ظاهری مشابه حالت ستاره تولید میکند، اما این بار این توان تحت ولتاژ کم و جریان زیاد حاصل میگردد.

## 8-5 ALTERNATOR EQUIVALENT CIRCUIT

### ۸-۵ مدار معادل ژنراتور سنکرون سه فاز:


همانطور که میدانیم سیم پیچ های استاتور درون شیارهایی در بدنه ماشین جاسازی شده اند، لذا دارای مقاومت و اندوکتانس میباشد. در نتیجه بنظر میرسد که مدار معادل هر فاز (۱) استاتور شبیه شکل (۸-۵) باشد و با توجه به شکل میتوان چنین گفت:

الف:  $r_p$  مقاومت هر فاز سیم پیچ های استاتور است.

ب:  $x_p$  راکتانس سنکرون (۲) هر فاز سیم پیچ های استاتور نامیده میشود.

چون اکثر ژنراتورها جریان زیادی را تحويل مصرف کننده ها میدهد، لذا سیم پیچ های استاتور ضخیم انتخاب میشوند در نتیجه  $r_p$  بمراتب از  $r_p$  بزرگتر است. معمولاً "  $x_p$  حدود ۱۰ برابر  $r_p$  میباشد. امپدانس سنکرون ژنراتور (۱) اینچنین تعریف میشود:

$$- Z_s = \sqrt{r_p^2 + x_p^2} \quad (8-5)$$

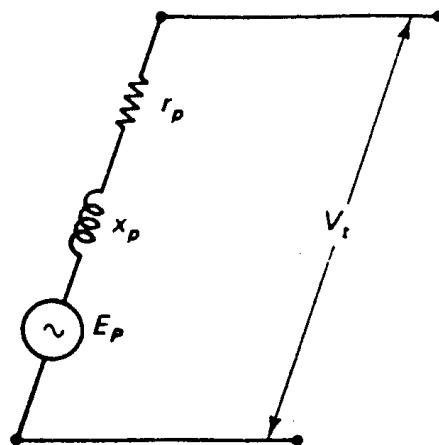

شکل ۵-۸. مدار معادل مربوط به هر فاز استاتور در ژنراتور سنگرون سه فاز


[www.pedram-payvandy.com](http://www.pedram-payvandy.com)

15

### 8-5.1 Resistance Measurement

۱-۵- اندازه‌گیری مقاومت سیم پیچ‌های استاتور:

مقاومت هر فاز استاتور را معمولاً "توسط اعمال ولتاژ DC" به ترمینالهای ماشین اندازه‌گیری می‌کنند. شکل‌های (a) و (b) مدار این آزمایش را برای اتصال‌های ستاره و مثلث ( $\Delta$  و  $\gamma$ ) نشان میدهد.

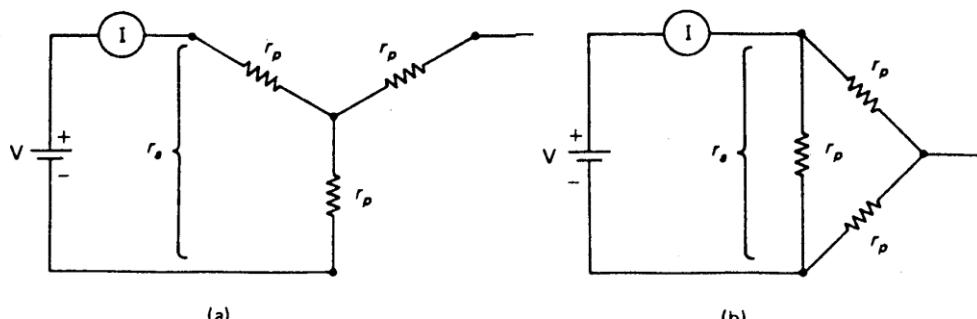

[www.pedram-payvandy.com](http://www.pedram-payvandy.com)

16

$$\left. \begin{array}{l} \text{Y connection: } r_p' = \frac{r_a}{2} \\ \Delta \text{ connection: } r_p' = \frac{3r_a}{2} \end{array} \right\} \quad (8-6)$$


$r_p'$  مقاومت DC هر فاز سیم پیچ‌های استاتور می‌باشد، مقاومت موثر یا مقاومت AC سیم پیچ‌های استاتور ( $r_p$ ) اینچنین بدست می‌آید.

$$r_p = 1.4r_p' \quad (8-7)$$

اثبات رابطه اخیر از حوصله کتاب خارج است.

### ۲-۵- اندازه‌گیری راکتانس سنکرون:

برای اندازه‌گیری راکتانس سنکرون از دو آزمایش استفاده می‌شود و مدار معادل این دو آزمایش در شکل (۷-۷) رسم شده است. این آزمایش برای دو اتصال ستاره یا مثلث ( $\Delta$  یا  $\Delta$ ) صادق است ولی ما در اینجا فقط حالت ستاره ( $\Delta$ ) را مورد بررسی

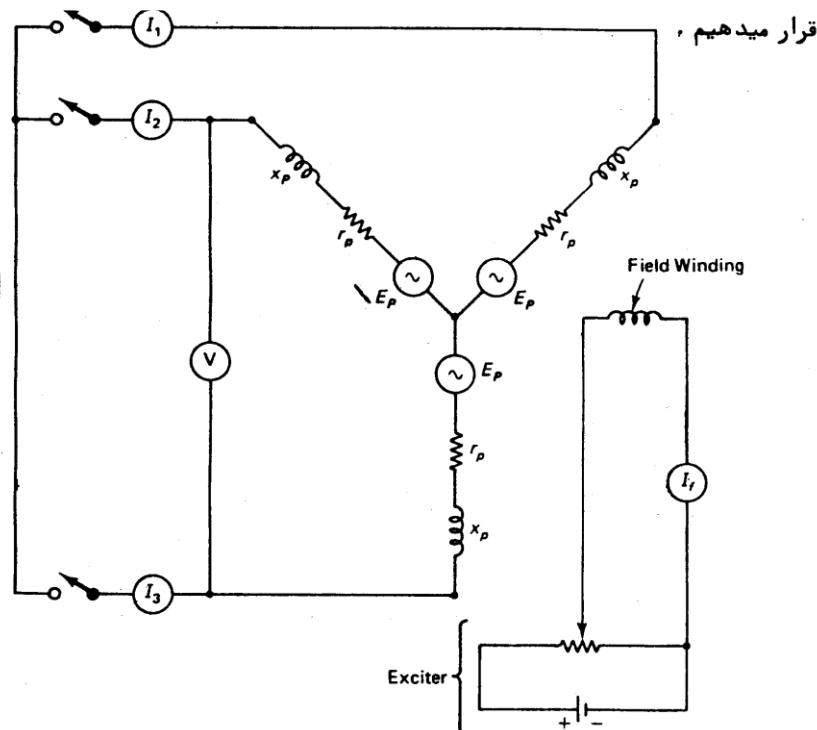

19

### مثال ۵ - ۸ :

یک ژنراتور سنکرون سه فاز با مشخصات زیر مفروض است :

کیلو ولت آمپر ۵۰ = توان اسمی

ولت ۲۲۰ = ولتاژ اسمی، ترمینال

هرتز ۶۰ = فرکانس اسمی

ستاره ۲ = نحوه اتصال سیم پیچهای استاتور

این ژنراتور را مطابق شکل‌های (۸-۶a) و (۸-۷) مورد آزمایش قرار میدهیم نتایج این آزمایشها به قرار زیر است :

$I = ۲۲\text{ A}$  : تست مربوط به مقاومت (شکل ۸-۶a)

$I_f = ۲۲\text{ A}$  جریان اسمی : تست اتصال کوتاه

$V = ۹۵$  ولت : تست مدار باز (شکل ۸-۷)

مطلوبست محاسبه  $r_p$  ،  $x_p$  و  $Z$  برای این ژنراتور ،

## ۶-۸ تنظیم ولتاژ:

### 8-6 VOLTAGE REGULATION

در بخش (۵-۸) مدار معادل ژنراتور سنکرون را معرفی کردیم و دیدیم که این مدار معادل شیاهتی چند با مدار معادل ترانسفورماتور (فصل ۷) دارد، لذا برایتی میتوان تنظیم ولتاژ در ژنراتور را تخمین زد. با توجه به این نکات میتوان با استفاده از رابطه (۷-۳۷) تنظیم ولتاژ ژنراتور را ارزیابی نمود، اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد آن است که نباید ولتاژ خط و ولتاژ فاز باعث سردرگمی ما گردد، از آنجائیکه مدار معادل معرفی شده و مربوط به هر فاز ژنراتور است، مانیز از کمیتهای مربوط به فاز برای ارزیابی تنظیم ولتاژ استفاده میکنیم. شکل (۸-۸) به ماکمک میکند که موضوع را بهتر درک کنیم. در تحت شرایط اسمی (بار کامل) داریم:

$$I_L =$$

حریان اسمی خط

$$V_t =$$

ولتاژ اسمی ترمینال (ولتاژ خط)

در دو نوع اتصال ستاره و مثلث (شکل ۸-۸) داریم:

$$V_t = \text{ولتاژ هر فاز در شرایط اسمی در اتصال ستاره} = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$$

$$V_t = \text{ولتاژ هر فاز در شرایط اسمی در اتصال مثلث}$$

$$I_L = I_p = \text{حریان هر فاز در شرایط اسمی در اتصال ستاره}$$

$$I_p = I_L = \text{حریان هر فاز در شرایط اسمی در اتصال مثلث}$$

در شرایط بی‌باری جریانها صفر بوده و افت ولتاژ در  $r_p$  و  $x_p$  بدست نمی‌آید،  
لذا در این شرایط داریم:

ولتاژ بی‌باری مربوط به هر فاز در ترمینال ماشین =  $E_p$

$$E_p = \sqrt{(V_p r_p + V_{FL} \cos \theta)^2 - (I_p x_p \pm V_{FL} \sin \theta)} \quad (8-10)$$

(+ for lagging PF, - for leading PF)

باید توجه کرد که علامت (+) مربوط به ضریب توان پس فاز و علامت (-) مربوط به ضریب توان پیش فاز است. باید متذکر شد که در رابطه (۸-۱۰) داریم:

$I_p$  = جریان اسمی هر فاز ماشین

$V_{FL}$  = ولتاژ اسمی هر فاز در ترمینال ژنراتور سنکرون

$x_p$  = راکتانس سنکرون هر فاز ژنراتور

$r_p$  = مقاومت موثر هر فاز ماشین

23

#### مثال ۶-۸:

یک ژنراتور سنکرون سه فاز با مشخصات زیر مفروض است:

کیلوولت آمپر ۱۰۰ = توان اسمی

ولت ۱۲۰۰ = ولتاژ اسمی ترمینال (ولتاژ خط)

ستاره ۲ = طرز اتصال سیم پیچ‌های استاتور

اهم ۰/۱۲ = مقاومت هر فاز استاتور

اهم ۱/۵ = راکتانس سنکرون هر فاز ماشین

مطلوب است محاسبه تنظیم ولتاژ در شرایط بار اسمی (بار کامل) در تحت شرایط زیر:

الف: ضریب توان بار واحد در نظر گرفته شود.

ب: ضریب توان بار معادل ۰/۹ پس فاز باشد.

ج: ضریب توان بار برابر ۰/۹ پیش فاز باشد.

د: ولتاژ بی‌باری در ماشین در فرض ج را پیدا کند (ولتاژ خط).

4

